

SKARVNING MELLAN WEBERS OLIKA TÄTSKIKTSSYSTEM

Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet. Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan.

För skarvning med Tec Dispersionssystem utförs skarvning efter att angiven ångspärrsmängd (webertec ångspärr) applicerats på underlaget enligt, för systemet, aktuell monteringsanvisning.

SKARVNING TEC FOLIE OCH LITEX

1. Montera Tec Folie och Litex kant i kant alternativt montera Tec Folie med överlapp minst 50 mm ut på Litex-skivan.

Alternativ 1 - Pensla eller rolla webertec folie- och skarvlim över skarven. Montera Tec Tätremsa och gnid fast. Säkerställ att inga blåsor förekommer.

Alternativ 2 - Pensla eller rolla webertec folie- och skarvlim under överlappet och gnid fast. Säkerställ att inga blåsor förekommer.

2. Pensla eller rolla webertec folie- och skarvlim i två tunna skikt alternativt webertec membran och folielim i ett flödigt skikt över webertec tätremsa och överlapp och minst 30 mm ut från kant tills kanten är väl förseglad.
3. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen, aktuella monteringsanvisningar.

SKARVNING TEC FOLIE OCH TEC DISPERSIONSSYSTEM

1. Montera Tec Folie så att minst 50 mm olimmad folie överlappar applicerad webertec ångspärr.
2. Pensla/rolla webertec membran och folielim under överlappet.
3. Vik ner och stryk fast överlappet ordentligt så att inga blåsor förekommer.
4. Pensla/rolla webertec membran och folielim flödigt över kanten samt minst 30 mm ut från kant tills kanten är väl förseglad.
5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen, aktuella monteringsanvisningar.

SKARVNING LITEX OCH TEC DISPERSIONSSYSTEM

1. Pensla/rolla skarven mellan Litex och applicerad webertec ångspärr med webertec membran och folielim.
2. Montera webertec tätremsa och gnid fast. Säkerställ att inga blåsor förekommer.
3. Pensla/rolla webertec membran och folielim flödigt över webertec tätremsa samt minst 30 mm ut från kant tills kanten är väl förseglad.
4. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen, aktuella monteringsanvisningar.

VIKTIGT!

Vid montering av webertec tätremsa ska mängden lim vara tillräcklig för att ge full övervättning på baksidan, men inte överflödig. Blåsor får ej förekomma.

